

セラフラットⅡ CERA-FLATⅡ



防災

美しい外観に高い防災、防水機能をもつセラフラットⅡ(防災)と
雪国や降水量の多い地域に向けたセラフラットⅡ-YK。

葺き上げられた時のラインが整然としていて
美しいのが特徴のセラフラットⅡ。

日本の気候風土に添うように育まれた伝統技術と
時代が求めるデザイン性を高い次元で融合しました。

さらに、防災機能を強化、高い安全性・耐震性を保持しています。



カラー：グレイ F.GRAY




色種：ブラック

CERA-FLATⅡ-YK

セラフラットⅡ YK

ジョイント部分

独自の防水対策と2段排水溝で
雨水を拡散・排水。
瓦接合部への浸水を防止。

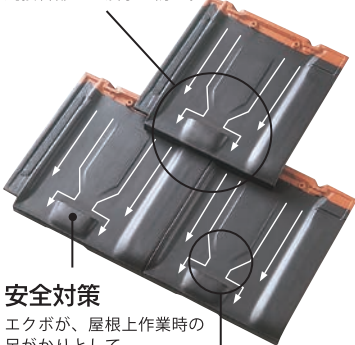

安全対策

エクボが、屋根上作業時の
足がかりとして
高い安全性を確保。

積雪対策

独自の雪対策で均一な積雪を促し、
重量を平均化。屋根の耐久性を保ちます。

セラフラットⅡ-YKは防災瓦ではありません。



防災機能(ガットアーム)

施工時に下の瓦のガットアームが、上の瓦のオーバーラップブロック部分を固定します。従来のアンダーラップ固定方式ですと、アンダーラップを破損する心配があり、破損した場合は防水、雨漏れに問題が発生します。セラフラットのガットアーム固定方式は、たとえオーバーラップブロック部分が破損しても雨漏れ等のトラブルが発生しない、安心・安全な瓦の固定方式です。



色種：グリーン



色種：グレイ

セラフラットⅡ

CERA-FLAT Ⅱ



防災

セラフラットⅡ-YKは防災瓦ではありません。

寸法と重量

全 長	350mm±4mm
全 幅	345mm±4mm
働 き 長 さ	※280mm±4mm
働 き 幅	306mm±4mm
1枚の重量	3.7kg
1㎡あたり	12枚
葺き上げ3.3㎡あたり	40枚


【商標登録取得】

※270mm～280mmの範囲で調整可能です。

勾配と流れ長さ*

勾 配	流れ長さ
2.5寸	—
3.0寸	8m
3.5寸	11m
4.0寸	15m
4.5寸	17m
5.0寸	19m
5.5寸	21m
6.0寸	23m

*自社試験結果に基づき標準値です。

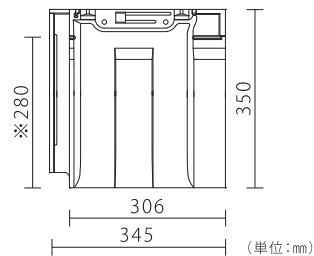


カラー


CERA-FLAT Ⅱ セラフラットⅡ




ブラック
F.BLACK
マンセル値
3.68RP 3.52/0.16

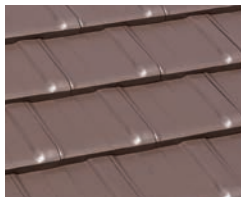

ブラウン
F.BROWN
マンセル値
7.29YR 3.49/1.31

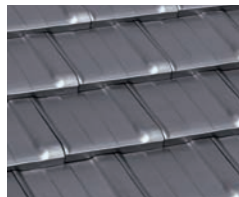

グレイ
F.GRAY
マンセル値
0.50P 5.49/0.45

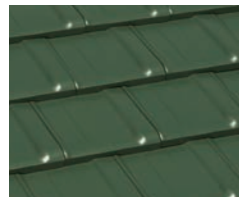


グリーン
F.GREEN
マンセル値
3.25G 3.99/1.23


CERA-FLAT Ⅱ-YK セラフラットⅡYK ※セラフラットⅡ-YKは防災瓦ではありません。



ブラック
F.BLACK
マンセル値
3.68RP 3.52/0.16

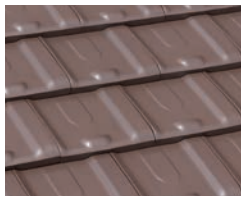


ブラウン
F.BROWN
マンセル値
7.29YR 3.49/1.31

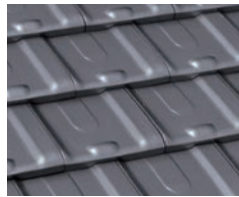

グレイ
F.GRAY
マンセル値
0.50P 5.49/0.45



雪止瓦
対応色：瓦全色

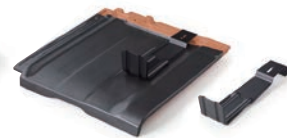

雪止金具
対応色：ブラック

- 各色とも、時期により納期が多少ずれることがありますので、打合せ時にご確認ください。
- 印刷上現物と多少異なることがあります。
- 色によっては価格差がある商品もございますので、詳しくはお問合せください。
- マンセル値はあくまでも近似値としてお考えください。

粘土瓦の特性について

瓦は天然素材である自然の粘土を原料とした大型厚焼成品です。粘土は採取場所により、その成分・性質は微妙に異なり、また同一場所の採取でも全く均一ではありません。このため瓦には、自然素材特有の現象が見られることがありますが、瓦本来の品質・性能に何ら問題はありませんので、安心してご利用いただけます。

均一な色ではありません

粘土成分の違いや、気圧・気象条件による焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な色ムラが発生している場合があります。

変形している場合があります

焼き物特有の若干のネジレや寸法のバラツキがある場合があります。また瓦は重ね合わせて施工していきますので、葺き上げ後に瓦と瓦の間に隙間が発生することがあります。

経年変化により変色します

いぶし瓦は経年変化による黒ずみなどの色変化が発生する場合がありますが、これは自然素材であるいぶし瓦特有の現象であり、品質の劣化を伴うものではありません。

いぶし瓦に赤錆が発生する場合があります

いぶし瓦は粘土に含まれる鉄分が瓦表面にある場合、雨水により点状の赤錆が発生する場合があります。これは品質的な劣化ではなく、表面層での一時的な現象であり、拡大したり、また内部に進行するものではありません。

当社製品の使用に際しては「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づいて施工してください。

■粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因となることがあります。■寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。■粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。

カタログ掲載の製品柄・色調は印刷のため、実物とは異なる場合がありますのでご用命の際は、実物サンプルにてお確かめください。

表面亀裂があります

陶器瓦(釉薬瓦)は貫入(かんにゅう)と呼ばれる表面亀裂が発生する場合があります。これは陶磁器製品特有の現象で生地を焼いて焼結させる場合、粘土と釉薬の収縮率の違いにより釉薬表面に細かい亀裂が発生します。但しこれは製品生地までの亀裂ではなく製品の品質(漏水、強度など)には問題ありません。

表面に小さなへこみや素地の露出が生じています

陶器瓦(釉薬瓦)には釉薬面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物(イワ木、小石等)などが燃焼して発生するものですが、品質(漏水、強度など)には問題ありません。

日焼けによる色あせや汚れの付着により変色します

施工後、日焼けによる色あせやホコリの付着などによる色合いの変化が発生する場合があります。また、住宅の立地条件により瓦表面に緑藻類などの汚れが付着することがありますが、屋根材としての品質・性能及び耐久性を損なうものではありません。

三州野安株式会社

本 社 〒444-1323 愛知県高浜市田戸町二丁目2-44
TEL.0566-52-1148 FAX.0566-52-1500
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷二丁目8 第2河上ビル6F
TEL.03-5379-8401 FAX.03-5379-8638

三州野安 検索
www.noyasu.com

大豆インキを使用し、水無し印刷を採用しています。

